



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG01 - Fachada da residência, localizada na Avenida Z, nº 845. Na foto, destaca-se que a pintura do número de identificação da residência está destacada, e que há uma rampa improvisada para acesso ao hall de entrada.



IMG01 - Fachada da residência. Na foto, destaca-se que as telhas de cobertura dos ambientes internos estão apoiadas diretamente na alvenaria da fachada, sem viga de apoio, calha e beiral, possibilitando a entrada de água nos cômodos internos. A ausência de beiral também acarreta na infiltração de água das chuvas na alvenaria, como é possível notar na imagem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG03 - Fachada da residência, localizada na Avenida Z, nº 845. Na foto, destaca-se o buraco que atravessa a alvenaria, e a o nicho onde está localizado o quadro de distribuição e o padrão de entrada da residência, sem proteção.



IMG04-5 - Fachada da residência, localizada na Avenida Z, nº 845. Nas fotos, o padrão de entrada da residência e o quadro de distribuição, ambos sem proteção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG06 - Sala de estar. Na foto, destaca-se a descontinuidade do forro em pvc em parte da cobertura, além da fiação exposta e da presença de infiltração e mofo na alvenaria. O forro também não possui acabamento, o que possibilita que a água das chuvas escorra pelas paredes, uma vez que também é possível notar que a cobertura de telhas encontra-se em más condições.



IMG07 - Sala de estar. Na foto, destaca-se a presença de infiltração e mofo na alvenaria, e a ausência de acabamento no forro de pvc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG08 - Sala de estar. Na foto, destaca-se a descontinuidade do forro em pvc em parte da cobertura, a ausência do acabamento no forro, além da fiação exposta e da presença de infiltração e mofo na alvenaria. Pela imagem, é possível notar também que a porta de ferro que dá acesso a residência possui o comprimento menor do que a abertura, deixando um vão livre sem fechamento ou proteção.



IMG09 - Sala de estar. Na foto, destaca-se a presença de infiltração e mofo na alvenaria, além da má condição em que se encontra o forro de pvc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG10 - Dormitório da infante e de sua mãe. Na foto, destaca-se a presença de infiltração e mofo TODAS as paredes. É possível notar também os danos no forro, além do envergamento das ripas de pvc. O revestimento do piso é irregular, com placas assentadas em desnível.



IMG11 - Dormitório da infante e de sua mãe. Na foto, destaca-se a presença de infiltração e mofo TODAS as paredes e a fiação elétrica exposta. No canto superior da imagem, vemos um ventilador de teto improvisado, utilizando-se um ventilador de mesa pendurado ao teto por fios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG12 - Dormitório da infante e de sua mãe. Na foto, destaca-se a presença de infiltração e mofo TODAS as paredes. Na região superior da imagem, vemos também a fiação elétrica expostas, e as lâmpadas sem proteção. No canto inferior direito, vemos um furo que atravessa a parede. Tal furo foi executado pelos moradores da residência, como forma de ajudar o escoamento da água que se infiltra no cômodo durante os dias de chuvas.



IMG13 - Dormitório da infante e de sua mãe. Na foto, podemos ver com mais nitidez os furos executados pelos moradores para escoamento da água pluvial, além da grave infiltração nas paredes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG14 - Dormitório da infante e de sua mãe. Na foto, podemos ver com mais nitidez a grave infiltração, além do destacamento da forro, que permite a entrada de água no quarto.



IMG15 - Dormitório da infante e de sua mãe. Na foto, podemos ver o estado de deterioração do forro e os danos existentes na cobertura de telhas, além da presença de mofo nas placas de pvc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG16 - Dormitório da infante e de sua mãe. Na foto, destaca-se o grande vão vazado entre os ambientes, e a fiação elétrica exposta.



IMG17 - Cômodo ao lado do dormitório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG18 - Cômodo ao lado do dormitório. Na foto, destaca-se, novamente, a presença de instalação elétrica expostas, sem proteção.



IMG19 - Dormitório da filha mais velha. Na foto, destaca-se a ausência de forro no ambiente. O cômodo também não possui porta, apenas o batente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG20 - Dormitório da filha mais velha. Na foto, destaca-se o reservatório de água, sustentado por vigas de madeira sobre a alvenaria. A olho nu, é possível deduzir tratar-se de um reservatório de amianto, que teve seu uso PROIBIDO, por ser nocivo à saúde.



IMG21 - Dormitório da filha mais velha. Na foto, destaca-se a deterioração da porta de MDF, provavelmente resultante do contato recorrente com água.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




IMG22 - Corredor entre os ambientes. À direita da foto, nota-se que o batente de madeira da porta para o banheiro encontra-se fora do alinhamento da alvenaria.



IMG23 - Imagem aproximada do deslocamento do batente.



IMG24-25 - Banheiro da residência. Pelas fotos, é possível evidenciar que trata-se de um ambiente sem acessibilidade, sem acessórios básicos (como o assento do vaso sanitário) e sem acessórios de segurança (como barras de apoio).

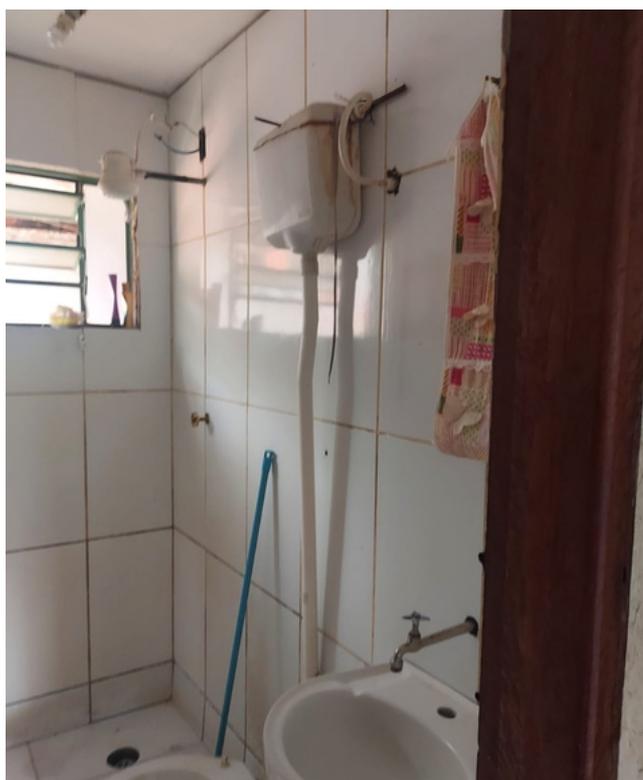



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG26-27 - Banheiro da residência. Na segunda imagem, nota-se que parte do revestimento cerâmico está ausente, sendo possível deduzir que as placas foram assentadas incorretamente, ou seja, há o risco que mais placas se destaquem do argamassa de assentamento.



IMG28 - Cozinha da residência. Pela foto, pode-se notar a precariedade do ambiente: o cômodo não possui forro; há a presença de mofo e destacamento da pintura nas paredes; o fechamento de vidro da esquadria de ferro da porta encontra-se danificado; algumas regiões não possuem o assentamento de revestimento cerâmico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG29 - Cozinha da residência.



IMG30 - Cozinha da residência. Aqui, destaca-se novamente a presença de fiação exposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG31 - Cozinha da residência. Aqui, destaca-se novamente a presença de fiação exposta.



IMG32 - Cozinha da residência. Pela foto, nota-se que o balcão da pia não possui sustentação, podendo ceder durante o uso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG33-34 - Área de serviços. O ambiente possui uma cobertura improvisada, sem segurança e que não cumpre plenamente a função de impedir a entrada de água das chuvas no ambiente. Ainda que se trate de uma área molhada, não possui revestimento cerâmico, facilitando a infiltração de água nas paredes, especialmente junto ao solo. A fiação do ambiente encontra-se exposta. Na segunda foto, nota-se que parte da armação da estrutura está exposta, sujeita a corrosão.



IMG35 - Área de serviços. Pela foto, pode-se notar que o vão para encaixe da esquadria foi aberto incorretamente, e que o revestimento da alvenaria foi danificado durante o processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG36 - Área de serviços. Aqui, nota-se que a instalação da tubulação da pia foi instalada incorretamente. Além disso, devido à ausência de revestimento impermeável, há a presença de mofo, decorrente da infiltração da água que acumula-se no local.



IMG37 - Área de serviços. Caixa de passagem de esgoto com fechamento solto, possibilitando a entrada de insetos e animais peçonhentos e transmissores de doenças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG38 - Fachada posterior da residência. Na foto, pode-se notar o destacamento do revestimento e deterioração da pintura.



IMG39 - Fachada posterior da residência. Na foto, evidencia-se o mau estado da cobertura, onde parte do telhamento do beiral está ausente ou danificado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG40 - Recuo posterior do lote. Os muros que delimitam o lote estão locados nas áreas dos lotes vizinhos, sem revestimento na face que defronta a residência em estudo. No local, há a presença de um pequeno galinheiro e de uma pequena horta, além de entulho.



IMG41 - Recuo posterior do lote.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMG42 - Recuo posterior do lote.



IMG43 - Recuo lateral. Na foto, destaca-se a presença de uma grande quantidade de mofo na face do muro vizinho que defronta o recuo.